

TRANSMETTEUR HUMIDITE HMD60U

TRANSMETTEUR HUMIDITE ET TEMPERATURE HMD60Y

MONTAGE

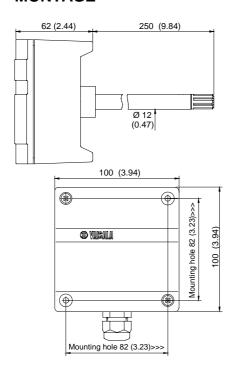


Schéma 1 Dimensions de la HMD60U/Y

Les transmetteurs HMD60U/Y d'humidité et température fonctionnent en technique Ils s'installent dans fils. canalisations et leurs électroniques peuvent être débranchées sans déconnecter l'installation. Le montage du transmetteur s'effectue avec 2 vis. Pour cela placez le gabarit de perçage sur la surface de la canalisation et percez les trous comme indiqué. N'oubliez pas de percer un trou supplémentaire pour la calibration. Une calibration transmetteur peut être effectuée aisément sur le site grâce à l'indicateur portable HMI41 équipé de la sonde appropriée et le câble de calibration (en option).

BLINDAGE

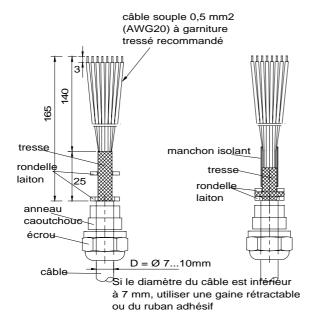


Schéma 2 Blindage du câble de signal avec le presse étoupe 18941HM

Ouvrez le boîtier et installez le presseétoupe. Le montage du presse-étoupe (18941HM) est indiqué sur le schéma 2. En l'occurrence pour obtenir la meilleure protection électromagnétique (CE), il est recommandé de pincer une partie de la tresse du blindage du câble entre les deux rondelles en laiton de la presseétoupe. Il est important d'isoler la tresse du blindage au niveau du bornier de jonction afin d'éviter tout court-circuit.

1997-07-28



CONNEXIONS ELECTRIQUES

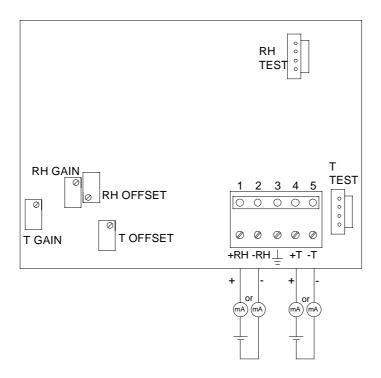


Schéma 3: Connexions électriques

Les câbles de signaux sont connectés à un bornier à vis 5 pôles. Branchez suivant le schéma 3 ci-dessus. Les connecteurs RH et T test sont utilisés avec l'indicateur HMI41 équipé de la sonde appropriée et du câble de calibration en option.

2 1997-07-28



ELECTRONIQUES

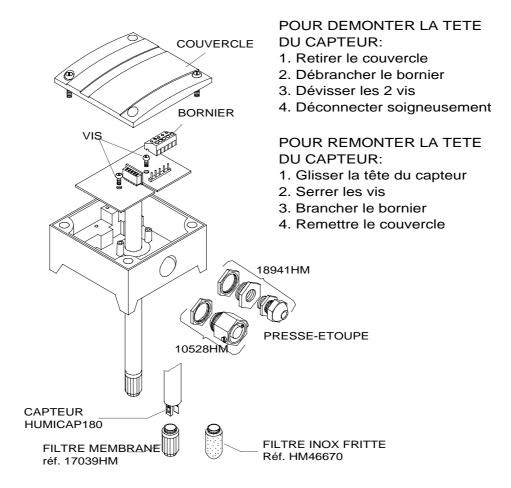


Schéma 4: Electroniques (pouvant se déconnecter), accessoires et pièces détachées

CALIBRATION HR EN UN POINT

Il est recommandé de vérifier précision une fois par an; cette fréquence dépend des conditions de fonctionnement et de la précision de la mesure requise. calibration Pour vérifier la transmetteur, utilisez l'indicateur portable HMI41 avec la sonde appropriée et le câble de calibration. Si un ajustage est nécessaire, utilisez le potentiomètre offset de l'humidité. Si vous préférez calibrer les transmetteurs HMD60U/Y acev des solutions salines saturées, utilisez les solutions LiCl (11 %HR) et NaCl (75 %HR).

REMPLACEMENT DU CAPTEUR HUMICAP® ET DU FILTRE

Enlevez le capteur endommagé et insérez le nouveau. Recalibrez le transmetteur. Remplacez le filtre sale pour garantir un temps de réponse rapide du capteur et prolonger au maximum sa durée de vie. N'essayez pas de nettoyer le filtre.


1997-07-28




FICHE TECHNIQUE

Humidité relative

Gamme de mesure 0...100 %HR

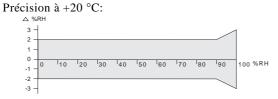

Dépendance à la température:

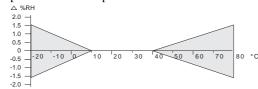

Capteur HUMICAP® 180

Temps de réponse (90%)

à 20 °C 15 s avec un filtre

membrane

Température (modèle Y uniquement)

Gamme de mesure -20...+80 °C

Précision:

\$\triangle^*C\$

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.02
0.02
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

0.08
0.08
0.08

0.08
0.08

0.08
0.08
0.08

0.08
0.08

Linéarité meilleur que 0.1 °C Capteur Pt1000 IEC 751 classe B

Généralités

Tension d'alimentation 10...35 VDC ($R_L = 0\Omega$) 20...35 VDC ($R_L = 500\Omega$)

Signal de sortie 4...20 mAGamme de fonctionnement en température: des électroniques $-5...+55 \,^{\circ}\text{C}$ du capteur $-40...+80 \,^{\circ}\text{C}$

Gamme de température de

stockage -40...+80 °C

Matériau:

ou

du capteur inox du boîtier de l'éléctronique aluminium

Passage du câble:

presse-étoupe câble de 7...10 mm

(PG9) (protection IP65/

NEMA 4), réf. 18941HM réf. 10528HM Protection du capteur:

 $\begin{array}{ccc} standard & filtre membrane \\ (réf. 17039HM) \\ option & filtre inox fritté \\ (réf. HM46670) \\ Connexion & bornier à vis \\ 0.5...1.5 \text{ mm}^2 \end{array}$

Compatibilité électromagnetique

Les tests d'émission et d'immunité ont été effectués selon les normes EN50081-1 et EN50082-1.

Emissions:		
Test	Selon	Performance
Interférence		

émise EN55022 classe B

Immunité:

Test
Décharge
électrostatiqueSelon
IEC 801-2:1991Performance
critère B

Transition

électrique IEC 801-4:1988 critère B Emission RF IEC 801-3:1984 critère A

critère A

(*test supplémentaire)

*immunité GSM ENV50204:1995

Ce matériel est conforme à la directive CE.



GARANTIE

Vaisala garantit le matériel et la main d'oeuvre de ce produit dans les conditions normales d'utilisation pour un (1) an à partir de la date de livraison. Les dommages dus à des conditions de fonctionnement exceptionnelles ou à une mauvaise manipulation ou à une application inappropriée annule la garantie.

4 1997-07-28